

Elektronski merni pokazivač mase klase tačnosti III

Uputstvo za korišćenje elektronskog mernog uredjaja

SOF - 06

Hardware version: **S01**
Software version: 6.0.x
Doc. No.: 04/06-02
©2005 SOFTEL & DIGI-Electronic
All rights reserved



SOFTEL & DIGI-Electronic Measurement Group Serbia
Tome Živanovica 35
35250 Paracin
Serbia

1. UVOD	3
1.1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE.....	3
2. IZGLED SOF-06	3
2.1. EKRAN	4
2.2 INDIKATORI STATUSA	6
2.2.1. Indikatori statusa vase	6
2.2.2. Indikatori prikaza ekrana uredjaja	7
2.3. TASTERI	7
2.4. NATPISNA PLOČA VAGE	8
2.5. PRIKLJUČCI UREDJAJA	8
3. UKLJUČENJE SOF-06	9
3.1. Uključenje u napajanje	9
3.2. Postavljanje u "Stand By" stanje (smanjena potrošnja)	9
3.3. Vraćanje SOF-06 iz "Stand By" stanja.....	9
4. REŽIM MERENJA.....	10
4.1. MERENJE MASE	10
4.2. DOVODJENJE VAGE U NULTI POLOŽAJ (NULOVANJE)	10
4.3. TARIRANJE, NETO I BRUTO MOD RADA.....	10
4.4. PRIKAZ I MERENJE BROJA KOMADA	11
4.5. SUME (TOTALI)	12
4.6. ŠTAMPANJE TIKETA O MERENJU I TIKETA O TOTALIMA	13
5. REŽIM PODEŠENJA	15
5.1. PLU	16
5.2. COUnt	16
5.3. -tOtAL	17
5.4. -EMPtY	17
5.5. -tArE	18
5.6. -tIME	18
5.7. -dAtE	18
5.8. -POrt.....	19

1. UVOD

Elektronska vaga SOF-06 je namenjena ugradnji u neautomatskim elektronskim vagama. Omogućava merenje u visokoj rezoluciji, prikaz merene mase na LED ekranu visine 40mm. Pored procesa merenja SOF-06 ima mogućnost sumiranja merenja (uvećanje totala ili umanjenje totala merenom masom). SOF-06 može automatski izračunati broj komada na osnovu merene mase. Tariranje je dostupno u celom opsegu, a direktni tasteri za izbor ekranskog moda Neto-Bruto su jednoznačni.

Rezultati merenja su na raspolaganju računaru koji je priključen na serijski port instrumenta, sa mogućnošću komunikacije različitom brzinom. Komunikacioni port je po RS232 standardu. Na serijski port se može priključiti i štampač za štampanje tiketa ili samolepive etikete o merenju. Oblik štampane etikete se podešava korišćenjem pratećeg programa (SofTiket), tako da korisnik oblik i štampane podatke može u potpunosti uskladiti sa svojim potrebama.

1.1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Parametar	Vrednost
Napon napajanja	12V, DC
Temperatura rada	-10oC do +40oC
Temperatura skladištenja	-20oC do +60oC
Relativna vlažnost vazduha	0-90%RH
Potrošnja	12W
Broj podeoka vase	3000d
Broj internih podeoka	24bita
Napajanje mernih pretvarača	5V dc
Minimalna otpornost pretvarača	42 Ohm
Opseg mernog signala	2mV do 20mV
Osetljivost	0,7uV/d
Filtri	FIR STEP IIR Average 64
Brzina merenja	20 merenja/sekundi

2. IZGLED SOF-06


Elektronski uredjaj SOF-06 je smešten u kućište izradjeno od visokokvalitetne plastike zaštitnog faktora IP65, što znači da je elektronika uredjaja zaštićena od spoljašnjeg uticaja prašine, vlage,..... SOF-06 izradjen je tako da se može postaviti na sto, zid ili stub.

Izgled elektronskog uredjaja SOF-06 dat je na sledećoj slici:



Na prednjem delu elektronskog uredjaja SOF-06 nalaze se (sl. 2.2.):

1. Ekran
2. Indikatori statusa
3. Tasteri
4. Natpisna ploča

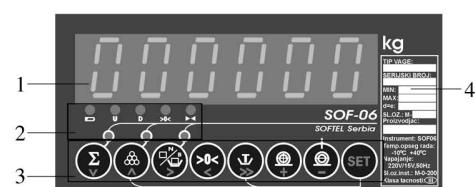

Slika 2.2 Prednja strana SOF-06

Na zadnjem delu uredjaja nalaze se priključci (sl. 2.3):

1. Priključak za napajanje
2. Priključak za serijski port
3. Priključak mernih pretvarača

2.1. EKRAN



Slika 2.3. Ekran SOF-06

Ekran uredjaja je sedmosegmentni, šestocifreni LED ekran. Služi za prikaz trenutno merene mase, prikaz broja komada, sume merene mase, sume merenih komada, za prikaz bruto ili neto vrednosti, u zavisnosti od zahteva operatera, kao i za prikaz informacionih i upozoravajućih poruka.

Merena vrednost prikazana na ekranu je desno centrirana. Pri prikazu masenih vrednosti (Neto, Bruto, Total Neto, Total Bruto) decimalna tačka ima jedinstvenu poziciju definisanu u toku baždarenja vase. Prikaz broja komada i prikaz sume komada je celobrojna vrednost, nema decimalne tačke.


Jedinica mere pokazivanja mase podešava se pri baždarenju vase i jedinstvena je za sva masena pokazivanja uređaja (g, kg ili t).

2.2 INDIKATORI STATUSA

Indikatore statusa možemo podeliti u dve grupe:

- indikatori statusa vase - nalaze se neposredno ispod ekrana i
- indikatori trenutnog prikaza ekrana uredjaja - nalaze se neposredno pored tastera za sumu, komade, tj. neto/bruto.

Raspored indikatora dat je na *slici 2.4.*

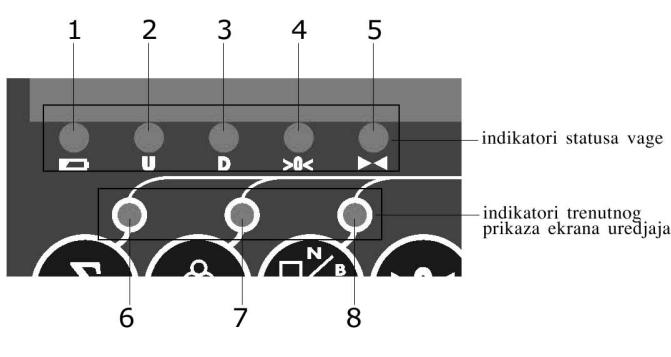

- 1- Indikator stanja baterije
- 2- Indikator upamćenog merenja
- 3- Indikator specijalne namene
- 4- Indikator nultog položaja vase
- 5- Indikator mirne vase
- 6- Indikator sume
- 7- Indikator komada
- 8- Indikator tare(neto moda)

Slika 2.4 Indikatori statusa

2.2.1. Indikatori statusa vase

Indikatori statusa vase pružaju informaciju o trenutnom stanju vase. Indikatori mogu imati dva stanja:

- uključeni (lampica "svetli") i
- isključeni (lampica "ne svetli").

Objašnjenje indikatora statusa vase dato je u sledecoj tabeli:

Indikatori	Stanje indikacione lampice	Stanje vase
Indikator mirne vase	"svetli"	teret je izmeren
	"ne svetli"	u toku je merenje
Indikator nultog položaja vase	"svetli"	vaga je u nultom položaju
	"ne svetli"	vaga nije u nuli
Indikator specijalne namene	Indikatori specijalne namene su npr. : indikator ručno upisane tare, indikator komunikacije sa drugim el. uredajem i dr.	
Indikator upamćenog merenja	"svetli"	merejne je upamćeno - ponovno pamćenje je nemoguće sve dok se vaga ne isprazni

	“ne svetli”	dozvoljeno pamćenje merenja
Indikator stanja baterije	“svetli”	baterija je ispraznjena
	“ne svetli”	baterija je puna

Tabela 2.1.

2.2.2. Indikatori prikaza ekrana uredjaja

Indikatori prikaza ekrana uredjaja SOF-06 daju informaciju o trenutnom pokazivanju ekrana vase.

Prikaz ekrana vase u zavisnosti od stanja indikacionih dioda dat je u sledećoj tabeli:

Indikator tare (neto moda)	Indikator komada	Indikator sume	Pokazivanje ekrana
“ne svetli”	“ne svetli”	“ne svetli”	bruto vrednost merene mase
“ne svetli”	“ne svetli”	“svetli”	suma bruto merene mase
“ne svetli”	“svetli”	“ne svetli”	izmereni broj bruto komada
“ne svetli”	“svetli”	“svetli”	suma bruto merenih komada
“svetli”	“ne svetli”	“ne svetli”	neto vrednost merene mase
“svetli”	“ne svetli”	“svetli”	suma neto merene mase
“svetli”	“svetli”	“ne svetli”	izmereni broj neto komada
“svetli”	“svetli”	“svetli”	suma neto komada

Tabela 2.2.

2.3. TASTERI

Svaki od tastera SOF-06 ima dvostruku funkciju u zavisnosti od režima rada vase(*tabela 2.3.*):

TASTER	Režim merenja	Režim podešenja
	ulaz u režim podešenja	potvrda podešenih parametara
	suma	prelaz na sledeći parametar
	komadi	vraćanje na predhodni parametar
	neto/bruto	ulaz u podmeni ili u podešenje parametra
	nulovanje vase	izlaz iz menija, podmenija i podešejna parametra

	tariranje vase	pomeranje unutar podešenja parametra za jedno mesto udesno
	dodavanje izmerenih vrednosti sumi	uvećanje vrednosti cifre za 1 ili odabir opcionih parametara
	oduzimanje izmerenih vrednosti od sume	umanjenje vrednosti cifre za 1 ili odabir opcionih parametara

Tabela 2.3.

2.4. NATPISNA PLOČA VAGE

Natpisna ploča vase sadrži podatke koji se upisuju nakon baždarenja vase. Za ispravno funkcijisanje uređaja podaci sa natpisne ploče moraju se poštovati.

Podaci natpisne ploče vase:

- tip vase
- serijski broj vase
- opseg merenja(MIN i MAX)
- ispitni podeljak
- služebna oznaka
- naziv proizvodjača
- naziv instrumenta
- temperaturni opseg rada
- napajanje
- službena oznaka instrumenta
- klasa tačnosti

2.5. PRIKLJUČCI UREDJAJA

Priklučci uređaja SOF-06 nalaze se na zadnjoj strani vase i to su:

- priključak napajanja
- priključak serijskog porta
- priključak mernih pretvarača

Sva priključivanja SOF-06 obavlja ovlašteni distributer.

3. UKLJUČENJE SOF-06

3.1. Uključenje u napajanje

SOF-06 se napaja direktno iz mreže (220V,50Hz) ili preko ispravljača (12V,1000mA). Pri uključenju SOF-06 platforma vage mora biti prazna. Nakon uključenja SOF-06 sledi inicijalizacija i automatska provera ispravnosti uređaja. O toku inicijalizacije operater se obavestava porukama na ekranu:

- 8.8.8.8.8. – “lamp test”, provera vizuelne ispravnosti ekrana
- XXXX-Y – serijski broj SOF-06 (XXXX) i godina proizvodnje (Y)

Nakon inicijalizacije, vaga SOF-06 je spremna za merenje.

3.2. Postavljanje u “Stand By” stanje (smanjena potrošnja)

Postavljanje SOF-06 u režim smanjene potrošnje (StandBy) sledi nakon pritiska tastera:  i njegovog držanja 2-3 sekunde pritisnutim. SOF-06 je u StandBy stanju kada se ekran isključi, te treba otpustiti taster: 

3.3. Vraćanje SOF-06 iz “Stand By” stanja

Vraćanje SOF-06 iz režima smanjene potrošnje (StandBy stanja) sledi nakon pritiska tastera  i njegovog držanja 2-3 sekunde pritisnutim. Kada se na ekranu prikaže merena masa potrebno je taster  otpustiti.

4. REŽIM MERENJA

4.1. MERENJE MASE

Da bi se jedno merenje uspešno obavilo, **pre početka merenja moraju se zadovoljiti sledeći uslovi:**

- platforma vase mora da bude prazna (indikator upamćenog merenja "ne svetli"),
- vaga mora da bude mirna (indikator za mirnu vagu "svetli"),
- vaga mora da bude dovedena u nulti položaj (indikator nultog položaja vase "svetli").

Ukoliko su prethodni uslovi ispunjeni, nakon postavljanja tereta na vagu na ekranu se prikazuje izmerena masa. Merenje je ispravno tek kada svetli indikacija mirne vase.

4.2. DOVODJENJE VAGE U NULTI POLOŽAJ (NULOVANJE)

Vaga se nuluje pritiskom na taster  . Nakon dovodenja vase u nulti položaj indikator nultog položaja vase "svetli".

NAPOMENA: Nulovanje vase može se izvršiti samo ako je pokazivanje vase u opsegu $\pm 2\%$ od maksimalne vrednosti opsega merenja.

4.3. TARIRANJE, NETO I BRUTO MOD RADA

SOF-06 omogućava merenje u neto i bruto modu, kao i prikaz: neto mase, bruto mase, neto komada, bruto komada, sume neto masa, sume bruto masa, sume neto komada, sume bruto komada.

Bruto masa(komadi) nekog tereta jednaka je zbiru: neto mase(komada) i tarirane vrednosti tereta, tj. $BRUTO = NETO + TARA$.

Tariranje se može obaviti na dva načina: ručno i automatski.

Automatsko tariranje obavlja se na sledeći nacin:

1. proveriti da li su ispunjeni uslovi za početak merenja(vidi 4.1);
2. staviti masu koja će se utarirati na platformu vase (posuda i sl.), i izmeriti je;
3. pritisnuti taster .

Nakon obavljenog tariranja, vase automatski prelazi u neto mod rada, a ekran vase prikazuje nultu vrednost.

Ručno (upisano) tariranje se vrsi u režimu podešenja, direktnim upisom tarirane vrednosti sa tastature

Prelaz bruto mod rada/neto mod rada moguć je nakon svakog pritiska na taster 

Nakon postavljanja tereta za merenje na vagu (ili u tarirani sud), teret je izmeren kada zasvetli indikacija mirne vase.

4.4. PRIKAZ I MERENJE BROJA KOMADA

Na ekranu vase komadi se prikazuju nakon pritiska na taster .

U zavisnosti od pritiska na taster  i pokazivanja indikatora neto moda, broj merenih komada može biti prikazan u neto i bruto modu merenja.

Prikaz broja komada je moguć samo ako je u režimu podešenja vase definisan referantan broj komada u odnosu na merenu masu (tj. ako je u režimu podešenja **podešen parametar: COUnt**).

Parametar COUnt može se podešiti na dva načina:

- podešenjem iz menija podešenja i
- podešenjem direktno sa tastature.

Postupak podešenja parametra COUnt direktno sa tastature:

1. Pre pocetka merenja, ukoliko vaga nije u nultom položaju pritisnuti taster 
2. Postaviti poznat broj komada na vagu (npr. 10, 20, 25...). Broj postavljenih komada mora biti takav da masa 10 komada bude veća od najmanjeg podeoka vase.
3. Kad indikator mirne vase svetli pritisnuti istovremeno tastere  i  . Na ekranu vase biće prikazana poruka “COUnt=”.
4. Upisati broj prethodno postavljenih komada (npr. 10, 20, 25...).
5. Pritisnuti taster  za potvrdu podešenja parametra COUnt. (Vaga se vraća u režim merenja i ekran vase prikazuje masu izmerenih komada.)

Postupak merenja komada:

1. Pre pocetka merenja, ukoliko vaga nije u nultom položaju pritisnuti taster 
2. Definisati referantan broj komada u odnosu na merenu masu (tj. podešiti parametar COUnt) – predhodno opisani postupak.
3. Skloniti prethodno postavljen poznat broj komada sa vase

4. Po potrebi postaviti sud za prihvat merenih komada na vagu, nakon indikacije mirne vase pritisnuti taster za tariranje vase.
5. Pritisnuti taster  za prikaz broja komada na ekranu
6. Na platformu vase (ili u prethodno tarirani sud) postaviti komade koje treba izmeriti
7. Kada se uključi indikacija mirne vase na ekranu je prikazano koliko je komada postavljeno na vagu.

4.5. SUME (TOTALI)

SOF-06 ima mogucnost sabiranja i oduzimajna rezultata merejna u vidu totala. Za sabiranje merenja sa sumom totala potrebno je, nakon obavljenog merenja, pritisnuti taster , a za oduzimanje taster .

Sabiranje i oduzimanje izvršenog merenja može se obaviti u neto i bruto modu merenja.

Nakon obavljenog sabiranja (oduzimanja) merenja sa sumom totala, indikacija upamćenog merejna "svetli" i ponovno pamćenje je nemoguće sve dok se platforma vase ne isprazni i vaga ne dovede u nulti položaj.

Resetovanje svih totala vrši se u režimu podešenja odabirom i potvrdom opcije rESEt u meniju –tOtAL.

Opis postupka resetovajna totala:

1. Ući u podešenje totala: pritisnuti istovremeno tastere  i  . Na ekranu se prikazuje poruka "PrntOt" koja omogućava štampanje tiketa prethodno računatog totala.
2. Odšampati tiket totala: pritisnuti taster =====. Štampanje tiketa totala je moguće u više primeraka, nakon svakog pritiska tastera =====.
3. Nakon eventualnog štampanja pritisnuti taster =====, ekran vase prikazuje informacionu poruku: "rESEt".
4. Pritisnuti taster ===== za resetovanje totala. Nakon resetovanja na ekranu se prikazuje poruka "YES" pa nakon toga ponovo poruka "rESEt" – totali su resetovani.
5. Pritisnuti dva puta taster  za povratak u režim merenja.

Postupak merenja sa obračunom totala:

1. Po potrebi resetovati totale (dovesti ih na nulte vrednosti) pre nove serije merenja tereta (merenje nove palete, kutije i sl.) – predhodno opisanim postupkom
2. Isprazniti platformu vase, indikator pamćenja "ne svetli".
3. Ukoliko vaga nije u nultom položaju pritisnuti taster 

4. Po potrebi postaviti sud za prihvat merenog materijala na vagu. Kada indikator mirne vase svetli pritisnuti taster za tariranje vase: 
5. Postaviti teret na vagu (ili u sud ako ga ima)
6. Ukoliko se merena masa dodaje na totale pritisnuti taster .
Ukoliko se merena masa oduzima od totala pritisnuti taster 
Da bi pritisak na tastere  i  imao efekta i totali bili uvećani tj. umanjeni, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
 - a. Indikator mirne vase "svetli". (Ako indikator mirne vase "ne svetli" totali se ne mogu uvećati ili umanjiti i na ekranu SOF-06 se prikazuje poruka "Motion").
 - b. Vaga nije prazna. (Ukoliko je vaga prazna na ekranu se prikazuje poruka "EMPtY" i totali neće biti uvecani ili umanjeni).
 - c. Ukoliko je postavljeni teret već dodat ili oduzet od totala - u tom slučaju se na ekran postavlja poruka "StorEd" i totali neće biti korigovani.
7. Nakon pritiska tastera  za uvećavanje totala tj. tastera  za umanjivanje totala, ukoliko su potrebni uslovi iz tačke 6. ispunjeni na ekran se postavlja poruka "StorE", uključuje se indikator pamćenja i totali se uvećavaju ili umanjuju, zavisno od pritisnutog tastera. Ukoliko je na vagu priključen štampač sledi i automatsko štampanje tiketa o merenju.
8. Nakon pamćenja merenog tereta i uvećavanja ili umanjenja totala mereni teret se obavezno mora skloniti sa platforme vase (platforma vase se mora isprazniti) da bi bilo omogućeno naredno merenje. Postupke 2 do 7 ponavljati za svaki mereni teret koji se treba obračunati u totalima.
9. Kada je merenje završeno, odštampati tiket o totalima i po potrebi resetovati totale (pripremiti vagu za sledeće merenje).

4.6. ŠTAMPANJE TIKETA O MERENJU I TIKETA O TOTALIMA

Elektronska vaga SOF-06 poseduje mogućnost direktnog štampanja rezultata merenja u vidu tiketa o merenju i tiketa o totalima. Tiket o merenju i tiket o totalu se mogu razlikovati, zavisno od mogućnosti priključenog štampača.

Izgled štampanih tiketa je potpuno podesiv, kao i vrsta i osobine priključenog štampača. Podešavanje izgleda štampanih tiketa vrši ovlašteni distributer ili serviser SOF-06.

Štampanje tiketa o merenju može se obaviti nakon obavljenog mrežnja pritiskom na taster  ili taster . Štampanje tiketa o merenju može se štampati u više primeraka, nakon svakog pritiska na tastere:  ili .

Štampanje tiketa o totalima može se obaviti:


- direktno sa tastature i
- iz menija podešenja(*vidi poglavlje 5.3.*).

Štampanje tiketa o totalima direktno sa tastature:

1. Istovremeno pritisnuti tastere  i . Na ekranu će se prikazati parametar PrntOt.
2. Pritisnuti taster Print- Tiket o merenju biće odštampan.
3. Pritisnuti taster  2 puta za povratak u režim merenja.

5. REŽIM PODEŠENJA

U režimu podešenja rada vase vrši se podešenje parametara vase SOF-06. Parametri vase u režimu podešenja organizovani su u okviru glavnog menija i više podmenija:

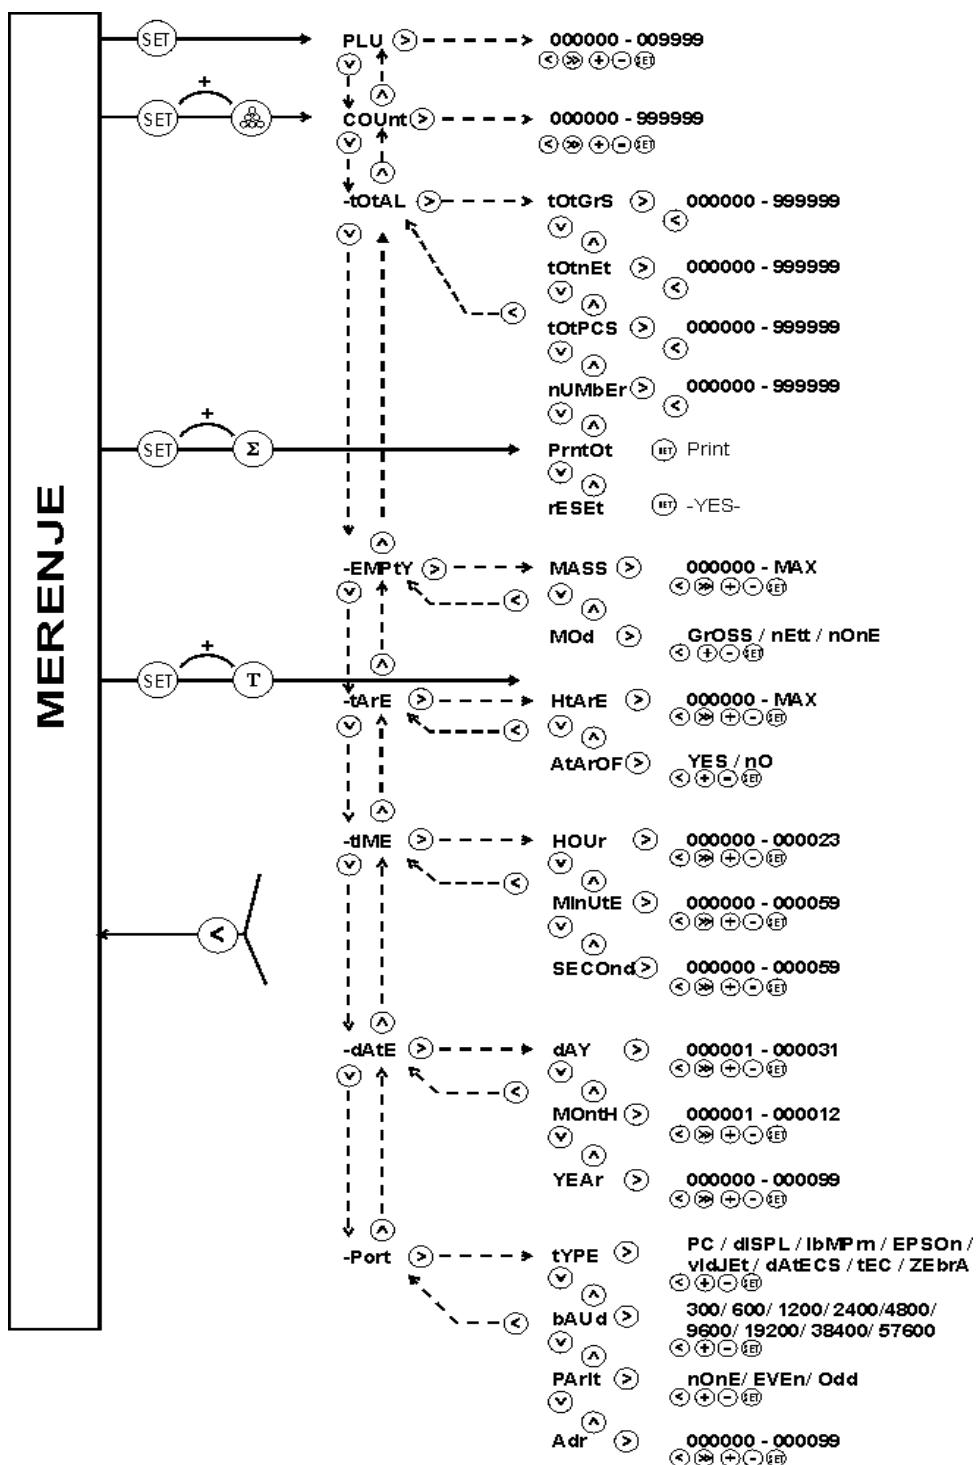

Prelaz iz režima merenja u režim podeženja rada vase obavlja se nakon pritiska na taster .

Kretanje kroz meni podešenja vrši se tasterima:

- 
- 
- 
- 

Podešavanje parametra vrši se tasterima:

- 
- 
- 
- 

Za potvrdu izvršenih aktivnosti(podešenih parametra, resetovanja, štampanja tiketa)koristi se taster .

5.1. PLU

Parametar PLU je prvi parametar glavnog menija i predstavlja **opis merenog tereta** (npr. šifra robe). Za podešavanje parametra PLU koriste se sledeći tasteri: ,  i .

Za potvrdu aktivnosti, taster: .

Parametar PLU može da ima vrednosti u opsegu: 000000 – 009999.

5.2. COUnt

Parametrom COUnt **definiše se broj komada** merenog tereta u odnosu na masu tih komada.

Primer podešenja parametra COUnt ako je broj komada 20, a njihova izmerena masa 555kg:

1. Pre pocetka merenja, ukoliko vaga nije u nultom položaju pritisnuti taster .
2. Postaviti poznat broj komada na vagu (npr. 25...). Broj postavljenih komada mora biti takav da masa 10 komada bude veća od najmanjeg podeoka vase

3. Kad indikator mirne vase svetli, merenje je izvršeno, a ekran vase prikazuje izmerenu masu – u ovom primeru 555kg.
4. Ući u režim podešenja vase pritiskom na taster . Ekran vase prikazuje prvi parametar menija PLU.
5. Pritisnuti taster , na ekrnu se prikazuje meni COUnt. Upisati broj prethodno postavljenih komada (u ovom primeru 20) tasterima: ,  i .
6. Pritisnuti taster , za potvrdu podešenja parametra COUnt. Na ekranu vase biće ispisano: "COUnt".

Za povratak u režim merenja pritisnuti taster .

Opseg vrednosti za parametar COUnt je: 000000 – 999999.

5.3. -tOtAL

-tOtAL je meni koji služi za **pregled, štampanje i resetovanje svih totala**:

- tOtGrs – pregled totala bruto merenja
- tOtnEt – pregled totala neto merenja
- tOtpCS – pregled totala komada
- nUMbEr – broj upamćenih merenja koja su ušla u obračun totala
- PrntOt – štampanje totala u vidu tiketa o totalima
- rESEt – resetovanje svih totala

-Ulaz u pregled parametara, taster: 

-Izlaz iz pregleda parametara, taster 

-Potvrda za štampanje tiketa o merenju, taster ===. Informacija o uspešno obavljenom štampanju prikazuje se na ekran u vidu poruke: "PrInt".

-Potvrda za resetovanje svih totala, taster ===. Informacija o uspešno obavljenom resetovanju svih totala prikazuje se na ekran u vidu poruke: "YES".

5.4. -EMPtY

U meniju – EMPtY definiše se kriterijum prazne vase:

- parametar MASS - **definiše masu prazne vase** (masa ispod koje se smatra da je vase ispraznjena). Opseg vrednosti parametra je: 000000 – MAX.
- Mod - **definiše modalitet merenja** u okviru kog se posmatra praznjenje vase. Parametar Mod je opcioni parametar i

može imati jednu od tri mogućih opcija: GrOSS, nEtt ili nOnE.

5.5. -tArE

Meni –tArE služi za upis ručne tare i za dozvolu ili zabranu postojanja automatske tare. Sadrži dva parametra:

- HtArE – **upis ručne tare**. Opseg mogućih vrednosti je 000000 – MAH
- AtArOF – **dovzvola, tj. zabrana automatske tare**. AtArE je opcioni parametar. Biranjem opcija “YES” ili “no” vrši se dozvola(opcija “YES”), tj, zabrana(opcija “no”) automatske tare.

5.6. -tIME

U meniju –tIME vrši se podešavanje vremena. Meni –tIME sadrži tri parametra:

- HOUr – podešavanje sati. Opseg mogućih vrednosti: 000000 – 000023.
- MInUtE – podešavanje minuta. Opseg mogućih vrednosti: 000000 – 000059.
- SECOnD – podešavanje sekundi. Opseg mogućih vrednosti: 000000 – 000059.

5.7. -dAtE

Meni –dAtE služi za podešavanje datuma, sadrži tri parametra:

- dAY – podešavanje dana u mesecu. Opseg mogućih vrednosti: 000001 – 000031
- MOntH – podešavanje meseci. Opseg mogućih vrednosti: 000001 – 000012
- YEAr – podešavanje godine. Opseg mogućih vrednosti: 000000 – 000099.

5.8. -POrt

U meniju –POrt vrši se podešavanje parametara koji se odnose na priključak serijskog porta:

- tIPE – u okviru ovog parametra vrši se podešavanje tipa uređaja koji je priključen na serijski port vage SOF-06. Podešavanje parametra vrši se biranjem jedne od opcija: PC / dISPL / lbMPm / EPSOn / VldJEt / dAtECS / tEC / ZEbrA.
- bAUd – podešavanje brzine komunikacije sa priključenim uređajem, biranjem jedne od opcija: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600.
- PArlt – podešavanje parnosti, biranjem jedne od opcija: nonE / EVEnt / Odd.
- Podešavanje adrese. Moguća vrednost ovog parametra je u opsegu: 000000 – 000099.